



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011610600to061316030212011610500		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان شقایق کوچه لاله ۱							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۰۸:۲۶:۵۷		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۴۶		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۲۴.۱۴		۲۱.۸۶				۱۰.۱۴		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان											
	خلاف جهت جریان		۲۴.۱۴		پیمایش ناتمام به دلیل انشعاب مهاجم							
توضیحات		تست ۳۴۵؛ ۰؛ GainScore:۴؛ Structure Score:۰										

 شرکت آوازی دریا کار یزد تاسیس ۱۳۹۰	شرکت دریا کار یزد				گزارش استاندارد
					شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۰۸:۲۶:۵۷	خیابان شایق کوچه لاله ۱	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	۳	۳	F	A	U	
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
B	A	N	D	A	۴۶	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۲		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۲		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۷	۳.۸۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۴	۰۰:۲۲	۴.۴۹		RM			نفوذ ریشه /نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۵	۰۰:۵۳	۷.۷۸		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۶	۰۱:۵۳	۱۳.۳۷		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۷	۰۲:۰۲	۱۴.۷۹		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۸	۰۳:۱۳	۲۳.۲۵		CXI			اتصال جانبی معيوب /اشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله			۱۵			
۹	۰۳:۳۷	۲۴.۱۴		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						

 شرکت مهندسی دریا کار یزد ۱۳۹۵ شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011610600to061316030212011610500	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت	
۲۱.۸۶	طول ویدئومتری نشده	۲۴.۱۴	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۲	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۲	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر
۳	۰۰:۱۷	۳.۸۶	CX	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۴	۰۰:۲۲	۴.۴۹	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبیه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۵	۰۰:۵۳	۷.۷۸	CX	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۶	۰۱:۵۳	۱۳.۳۷	CX	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۷	۰۲:۰۲	۱۴.۷۹	CX	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اتصال معیوب اشعاب
۸	۰۳:۱۳	۲۳.۲۵	CXI	اجرائی / اتصال جانبی معیوب / اشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله ۱۵
۹	۰۳:۳۷	۲۴.۱۴	.SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011610600to061316030212011610	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۲ کد
نقطه ی شروع / آدمرو



شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۲ کد
تراز آب / تراز آب کدر



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۳۰۸۶ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۴۰۴۹ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد ۱۰




شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۷۰۷۸ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۱۳۰۳۷ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
شرکت دریا کاریزه			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011610600to061316030212011610	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان/ U	جهت حرکت

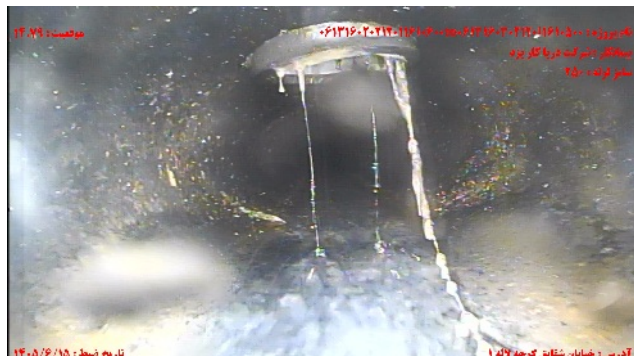

شماره تصویر ۷
 عنوان اتصال جانبی معيوب/اتصال معيوب انشعاب
 موقعیت ۱۴.۷۹
 کد CX



شماره تصویر ۸
 عنوان اتصال جانبی معيوب/انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله
 موقعیت ۲۳.۲۵
 کد CXI
 درصد ۱۵



شماره تصویر ۹
 عنوان پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام
 موقعیت ۲۴.۱۴
 کد .SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011610600to061316030212011610500	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۱۰.۱۴	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۱۰.۱۴ %

شیب بر حسب موقعیت

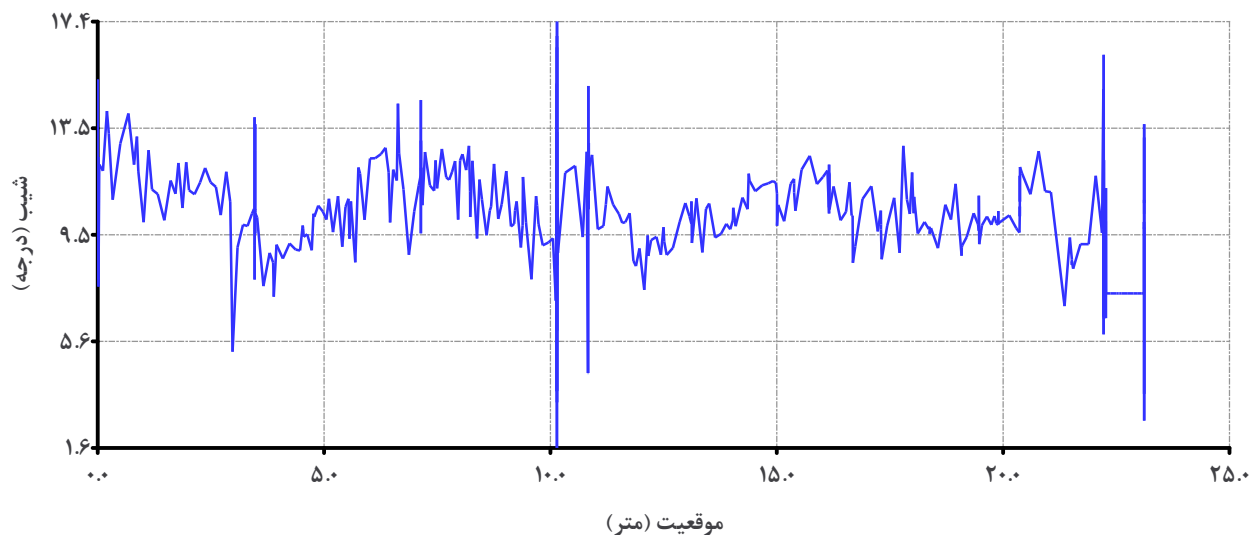

ارتفاع بر حسب موقعیت

