



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011612300to061316020212011613600	
ویژگی پروژه	نام کارفرما	شرکت آب و فاضلاب تهران		نام مشاور	شرکت مهتاب قدس		نام پیمانکار	شرکت دریا کار یزد		نام پیمایشگر	نام ناظر
	شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		جناب آقای ...		-
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شرکت پیمانکاری ۱		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		۴۷۴۱۱		۱
	استان	تهران		شهرستان	تهران		آدرس		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر		
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۴:۲۷:۲۹		بلی
ویژگی آدرو	آدرو	شماره مرجع آدرو		شماره آدرو	عمق آدرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدرو	
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی	
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو	۳۹۰۷۶		سایز لوله	۲۵۰		کاربری فاضلابرو	شکل سطح مقطع	جنس	پلی اتیلن	
	طول ویدئو متری شده	۳۹۰۷۶		طول ویدئو متری نشده	۲۰۲۴		شیب متوسط لوله (طراحی)	شیب متوسط لوله (ساخته شده)	نتیجه ویدئومتری	مسیر لوله کامل طی شد	
نتیجه ویدئومتری	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری		۳۹۰۷۶				
	در جهت جریان		خلاف جهت جریان								
	توضیحات		تست ۳۴۵؛ Structure Score:۰؛ GainScore:۱۰								

 شرکت دریا کار یزد	گزارش استاندارد		
	شرکت آب و فاضلاب تهران		

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۴:۲۷:۲۹	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰	۳	۳	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
Z	A	N	D	A	۴۲	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عیوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر				۵		
۳	۰۵:۳۲	۱۵.۹۰					/						
۴	۰۵:۳۷	۱۵.۹۰		RM			نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %				۱۰		
۵	۰۵:۴۷	۱۵.۹۰		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۶	۰۵:۵۱	۱۵.۹۰		RM			نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %				۲۰		
۷	۰۷:۱۱	۳۹.۷۶		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						


 شرکت دریای کار یزد ۱۳۹۷ شرکت دریای کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011612300to061316020212011613600	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت	
۲.۲۴	طول ویدئومتری نشده	۳۹.۷۶	طول ویدئومتری شده	

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب / تراز آب کدر
۳	۰۵:۳۲	۱۵.۹۰		
۴	۰۵:۳۷	۱۵.۹۰	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبده و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۵	۰۵:۴۷	۱۵.۹۰	CX	اجراء / اتصال, جانبر, معصب / اتصال, معصب اشعاع
۶	۰۵:۵۱	۱۵.۹۰	RM	سرویس دهی / نفوذ ریشه / نفوذ آبده و کاهش سطح مقطع به میزان ۲۰٪
۷	۰۷:۱۱	۳۹.۷۶	MHF	سایر جزئیات / نقطه ی پایان آدمرو

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612300to0613160202120116134	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	

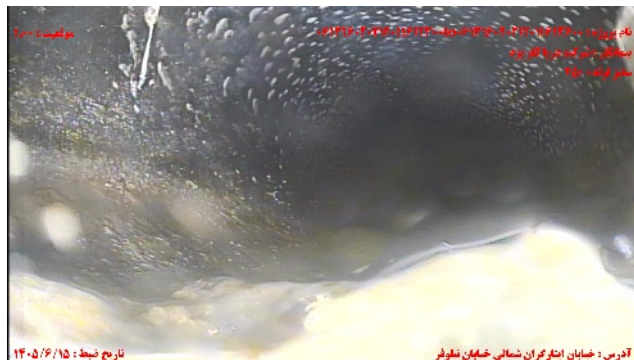

شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقعیت ۱۰۰ کد MH

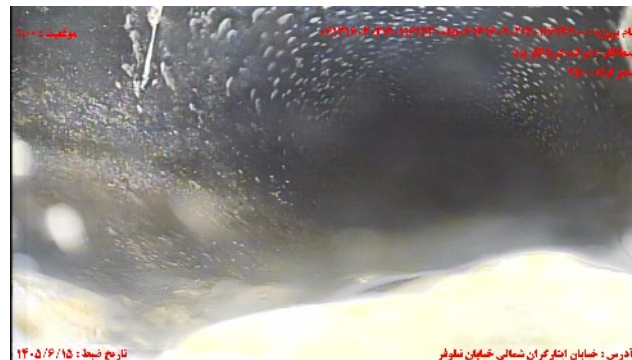

شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب / تراز آب کدر
موقعیت ۱۰۰ کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۱۵.۹۰ کد /



شماره تصویر ۴
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان %
موقعیت ۱۵.۹۰ کد RM
درصد ۱۰




شماره تصویر ۵
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۱۵.۹۰ کد CX



شماره تصویر ۶
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان %
موقعیت ۱۵.۹۰ کد RM
درصد ۲۰

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612300to0613160202120116134	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت

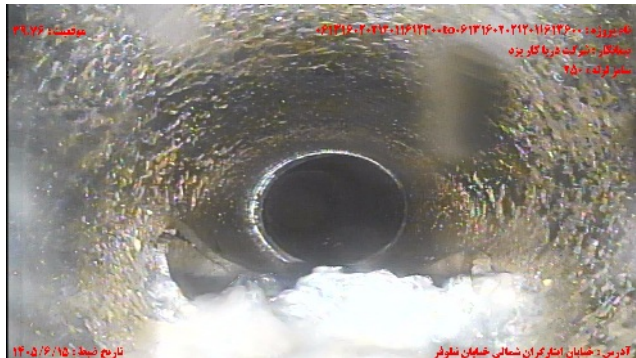

شماره تصویر
عنوان

۷
نقطه ی پایان / آدمرو

موقعیت
کد

۳۹.۷۶
MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011612300to061316020212011613600	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۳۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۱۴.۴۲	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۱۴.۴۲

شیب بر حسب موقعیت

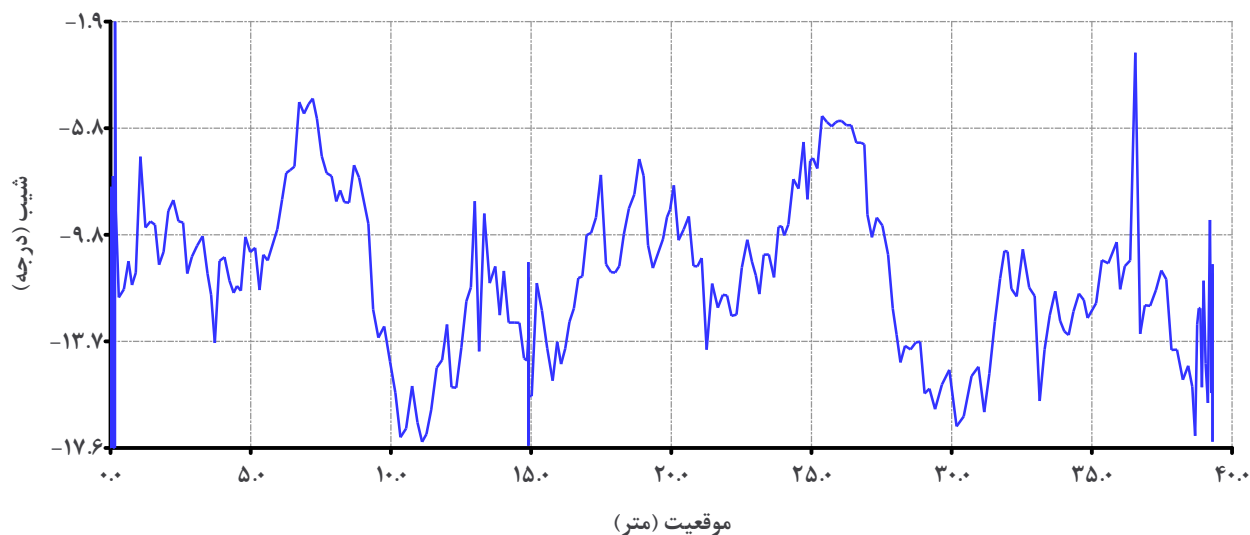

ارتفاع بر حسب موقعیت

