



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱	شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	نام پروژه		061316020212011612600to061316020215011612500	
ویژگی پروژه	نام کارفرما	شرکت آب و فاضلاب تهران		نام مشاور	شرکت مهتاب قدس		نام پیمانکار	شرکت دریا کار یزد	
	نام ناظر	-		نام پیمایشگر	جناب آقای ...		نام ناظر	-	
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)		شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱
	آدرس		شهرستان		تهران		تهران		۱
آدرس پروژه	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر		آدرس		۱
	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		۱۴۰۵/۶/۱۵
ویژگی ویدئومتری	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		زمان بازرسی		۱۴:۰۰:۱۷
	شستشو پیش از بازرسی؟		بلی		نوع آدمرو		وضعیت دریچه		نوع آدمرو
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو	۳۷	سایز لوله	۲۵۰	کاربری فاضلابرو	شکل سطح مقطع	جنس	پلی اتیلن	بتنی
	طول ویدئو متری شده	۳۱۰۵	طول ویدئو متری نشده	۵۰۹۵	شیب متوسط لوله (طراحی)	شیب متوسط لوله (ساخته شده)	نتیجه ویدئومتری	مسیر لوله کامل طی شد	بتنی
نتیجه ویدئومتری	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری		پیمایش ناتمام به دلیل انشعاب مهاجم		۳۱۰۵
	در جهت جریان		خلاف جهت جریان		توضیحات		GainScore:۵ ; Structure Score:۰ ; تست ۳۴۵		۳۱۰۵
									۳۱۰۵
									۳۱۰۵

	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۴:۰۰:۱۷	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۵۰۰	۳	۳	F	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
C	A	N	D	A	۳۷	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					


جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۹	۵.۶۶		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۴	۰۰:۵۴	۱۳.۵۲		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۵	۰۱:۳۲	۲۲.۹۸		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب اشعاب						
۶	۰۲:۰۸	۳۱.۰۵		CXI			اتصال جانبی معيوب /اشعاب مهاجم-نفوذ به داخل لوله			۳۰			
۷	۰۲:۱۶	۳۱.۰۵		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						


 شرکت گرافیکی وضعیت شبکه شرکت آب و فاضلاب تهران شرکت دریا کاریزد			نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011612600to061316020215011612500	جهت حرکت	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	طول ویدئومتری شده	
۵.۹۵	طول ویدئومتری نشده	۳۱.۰۵		

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
۳	۰۰:۱۹	۵.۶۶	CX	اجزایی / اتصال جانبی معیوب
۴	۰۰:۵۴	۱۳.۵۲	CX	اجزایی / اتصال جانبی معیوب
۵	۰۱:۳۲	۲۲.۹۸	CX	اجزایی / اتصال جانبی معیوب
۶	۰۲:۰۸	۳۱.۰۵	CXI	اجزایی / اتصال جانبی معیوب
۷	۰۲:۱۶	۳۱.۰۵	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612600to061316020215011612	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	

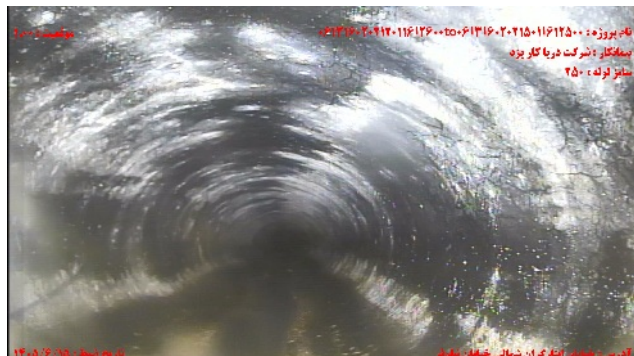

شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰
کد MH
نقطه ی شروع / آدمرو

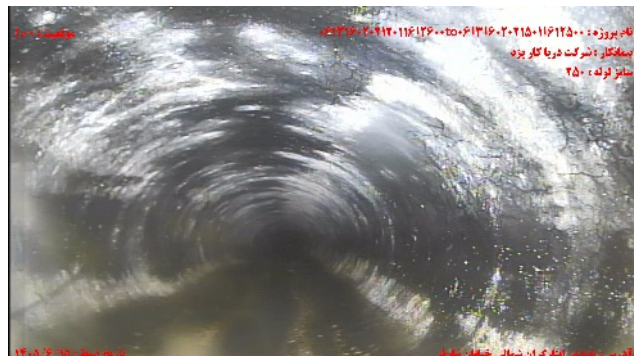

شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰
کد WLT
تراز آب/تراز آب کدر درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۵۰۶۶
کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۱۳۰۵۲
کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۲۲۰۹۸
کد CX
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۳۱۰۵
کد CXI
اتصال جانبی معيوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله درصد ۳۰

		گزارش تصویری	
شرکت دریا کاریزه		شرکت آب و فاضلاب تهران	
شماره آدرو پایین دست ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدرو بالا دست ۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	نام پروژه / شماره گزارش 316020212011612600to061316020215011612	جهت حرکت حرکت در راستای جهت جریان/D



شماره تصویر: ۷
 عنوان: پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام
 موقعیت: ۳۰.۵
 کد: SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران


۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011612600to061316020215011612500	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۵.۳۵	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۵.۳۵

شیب بر حسب موقعیت

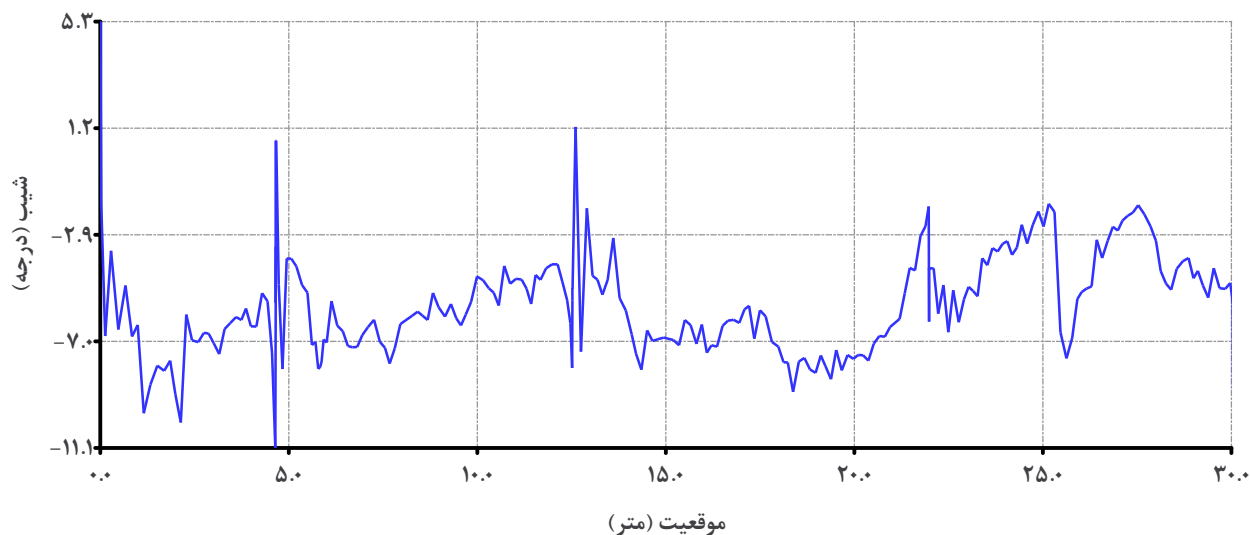

ارتفاع بر حسب موقعیت

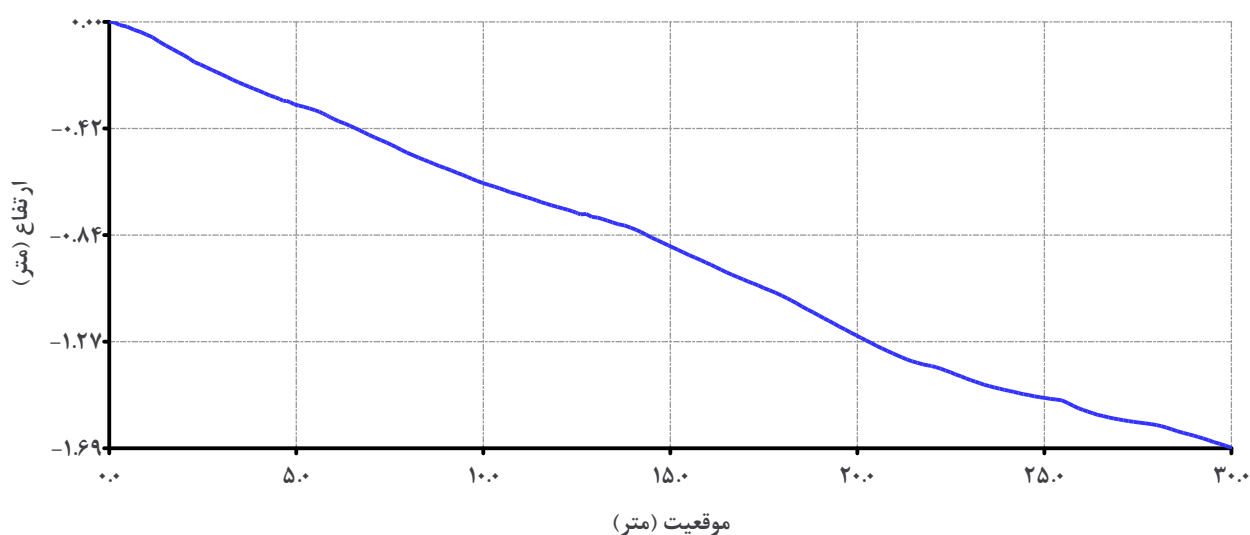

شماره آدمرو بالادست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰

شماره آدمرو پایین دست

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۲۵۰۰