



شرکت دریا کار یزد

گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011612900to061316030212011612800		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۳:۰۲:۲۳		بلی	
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۵۰		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۴۹.۳۶		۰.۶۴				-۶.۷۴		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری							
	در جهت جریان		۴۹.۳۶									
	خلاف جهت جریان											
توضیحات				تست ۳۴۵ ; ۰ ; Structure Score: ۰ ; GainScore: ۴								

 شرکت دریا کار یزد	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۳:۰۲:۲۳	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	۳	F	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
B	A	N	D	A	۵۰	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۰۵	۱.۸۸		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۴	۰۰:۳۱	۸.۵۲		CN			محل اتصال انشعاب /اتصال انشعاب						
۵	۰۱:۴۶	۱۶.۰۹		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۶	۰۲:۲۲	۲۵.۴۸		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۷	۰۳:۰۱	۳۳.۰۲		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۸	۰۳:۰۳	۳۳.۰۵		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۹	۰۴:۲۵	۴۲.۸۴		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۱۰	۰۴:۲۸	۴۲.۸۴		RM			نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۱۱	۰۵:۱۵	۴۹.۳۶		MHF			نقطه ی پایان /آدمرو						

 گزارش گرافیکی وضعیت شبکه شرکت آب و فاضلاب تهران		
نام پروژه / شماره گزارش	061316020212011612900to061316030212011612800	شماره آدمرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در راستای جهت جریان D/	شماره آدمرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۴۹.۳۶	طول ویدئومتری نشده
		۰۶۴
		۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰
		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب		
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات	/ نقطه c, شوه	آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس , دهم ,	/ تراز آب	تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۰۵	۱.۸۸	CX	اجرایی	/ اتصال جانبی معيوب	اتصال معيوب اشعاب
۴	۰۰:۳۱	۸.۵۲	CN	اجرایی	/ محل اتصال اشعاب	اتصال اشعاب
۵	۰۱:۴۶	۱۶.۰۹	CX	اجرایی	/ اتصال جانبی معيوب	اتصال معيوب اشعاب
۶	۰۲:۲۲	۲۵.۴۸	CX	اجرایی	/ اتصال جانبی معيوب	اتصال معيوب اشعاب
۷	۰۳:۰۱	۳۳.۰۲	CX	اجرا ,	/ اتصال , جانبر , معيوب	اتصال , معيوب اشعاب
۸	۰۳:۰۳	۳۳.۰۵	RF	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ ریشه نازک
۹	۰۴:۲۵	۴۲.۸۴	CX	اجرا ,	/ اتصال , جانبر , معيوب	اتصال , معيوب اشعاب
۱۰	۰۴:۲۸	۴۲.۸۴	RM	سرویس دهی	/ نفوذ ریشه	نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰٪
۱۱	۰۵:۱۵	۴۹.۳۶	MHF	سایر جزئیات	/ نقطه ی پایان	آدمرو


 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612900to061316030212011612	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
 عنوان
 کد ۱۰۰
 موقعیت
 نقطه ی شروع / آدمرو



شماره تصویر ۲
 عنوان
 کد ۱۰۰
 موقعیت
 تراز آب/تراز آب کدر

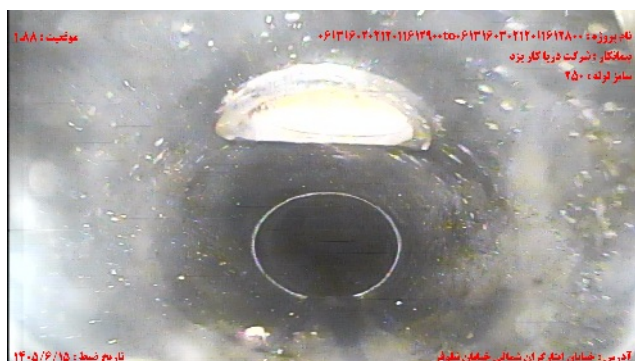


شماره تصویر ۳
 عنوان
 کد ۱۰۸۸
 موقعیت
 اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
 عنوان
 کد ۸۰۵۲
 موقعیت
 محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب



شماره تصویر ۵
 عنوان
 کد ۱۶۰۹
 موقعیت
 اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

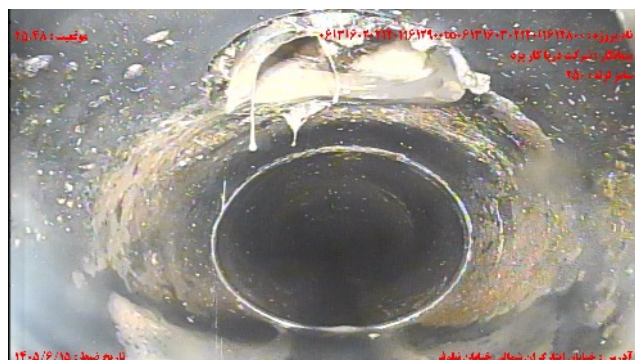

شماره تصویر ۶
 عنوان
 کد ۲۵۰۴۸
 موقعیت
 اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب

 شرکت دریا کاریزد			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316020212011612900to061316030212011612	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



شماره تصویر ۷
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۳۳۰۲ کد CX



شماره تصویر ۸
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ریشه نازک
موقعیت ۳۳۰۵ کد RF



شماره تصویر ۹
عنوان اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب
موقعیت ۴۲۰۸۴ کد CX



شماره تصویر ۱۰
عنوان نفوذ ریشه / نفوذ ابوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان ۱۰ درصد
موقعیت ۴۲۰۸۴ کد RM



شماره تصویر ۱۱
عنوان نقطه ی پایان آدمرو
موقعیت ۴۹۰۳۶ کد MHF



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۹۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011612900to061316030212011612800	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۸۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۶.۷۴	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۶.۷۴

شیب بر حسب موقعیت

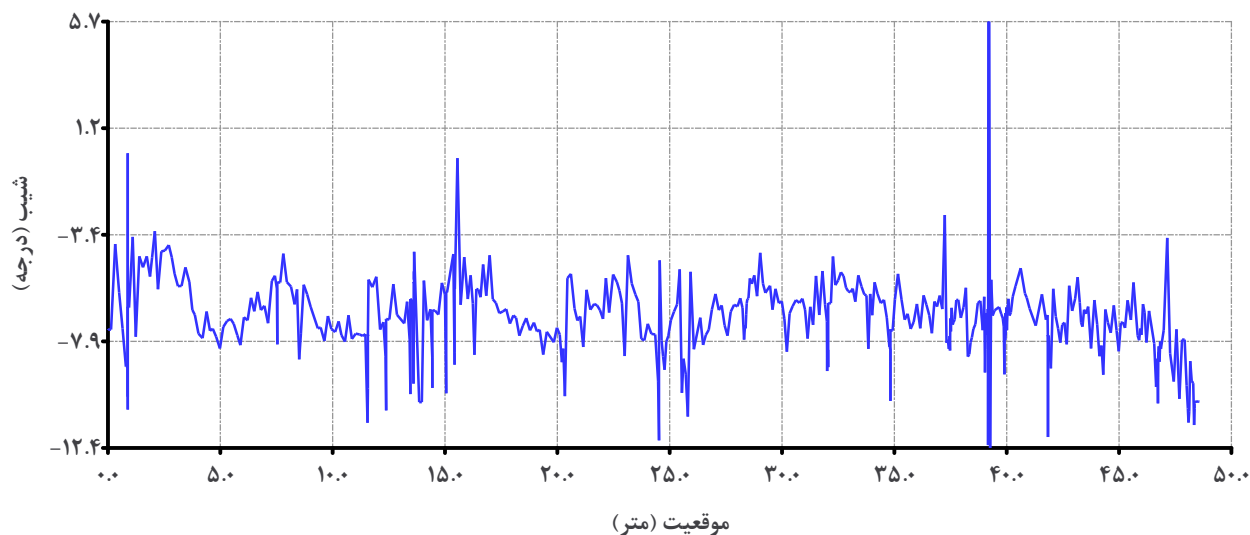

ارتفاع بر حسب موقعیت

