



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011613600to061316020212011618400		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۵:۵۹:۳۸		بلی	
ویژگی آدَمِرو	آدَمِرو	شماره مرجع آدَمِرو	شماره آدَمِرو	عمق آدَمِرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمِرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۵۴		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۲۴.۸۰		۲۹.۲۰				۶.۸۹-		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری				محل توقف ویدئومتری				دلیل توقف ویدئومتری			
	در جهت جریان				۲۴.۰۸				پیمایش ناتمام به دلیل انشعاب مهاجم			
	خلاف جهت جریان											
	توضیحات								تست ۳۴۵ ; GainScore:۵ ; Structure Score:۰			

 شرکت دریا کار یزد	گزارش استاندارد	
	شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۵:۵۹:۳۸	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	۳	F	A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
C	A	N	D	A	۵۴	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عیوب استاندارد


ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۱:۲۶	۲۴.۳۰		CXI			اتصال جانبی معیوب /انشعاب مهاجم- نفوذ به داخل لوله			۲۰			
۴	۰۱:۴۰	۲۴.۸۰		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						

 شرکت دریا کار یزد			گزارش گرافیکی وضعیت شبکه
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰	شماره آدمرو پایین دست	061316020212011613600to061316020212011618400	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	شماره آدمرو بالادست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت
۲۹.۲۰	طول ویدئومتری نشده	۲۴.۸۰	طول ویدئومتری شده

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی / تراز آب
				آدمرو / تراز آب کدر

۳	۰۱:۲۶	۲۴.۳۰	CXI	اجراء / انشعاب مهاجم-نفوذ به داخل / لوله ۲۰
۴	۰۱:۴۰	۲۴.۸۰	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام

 گزارش تصویری شرکت آب و فاضلاب تهران		
نام پروژه / شماره گزارش	شماره آدمرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰
جهت حرکت	شماره آدمرو بالا دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰
	حرکت در راستای جهت جریان/D	316020212011613600to0613160202120116184

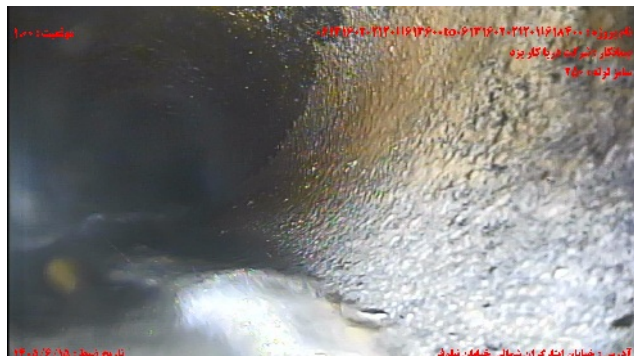

شماره تصویر ۱
عنوان نقطه ی شروع / آدمرو
موقیعت ۱۰۰۰ کد MH



شماره تصویر ۲
عنوان تراز آب/تراز آب کدر
موقیعت ۱۰۰۰ کد WLT
درصد ۵



شماره تصویر ۳
عنوان اتصال جانبی معیوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله
موقیعت ۲۴۰۳۰ کد CXI
درصد ۲۰



شماره تصویر ۴
عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام
موقیعت ۲۴۰۸۰ کد .SA



شرکت دریا کاریز


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۶۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316020212011613600to061316020212011618400	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۸۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت
-۶.۸۹	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده % -۶.۸۹

شیب بر حسب موقعیت

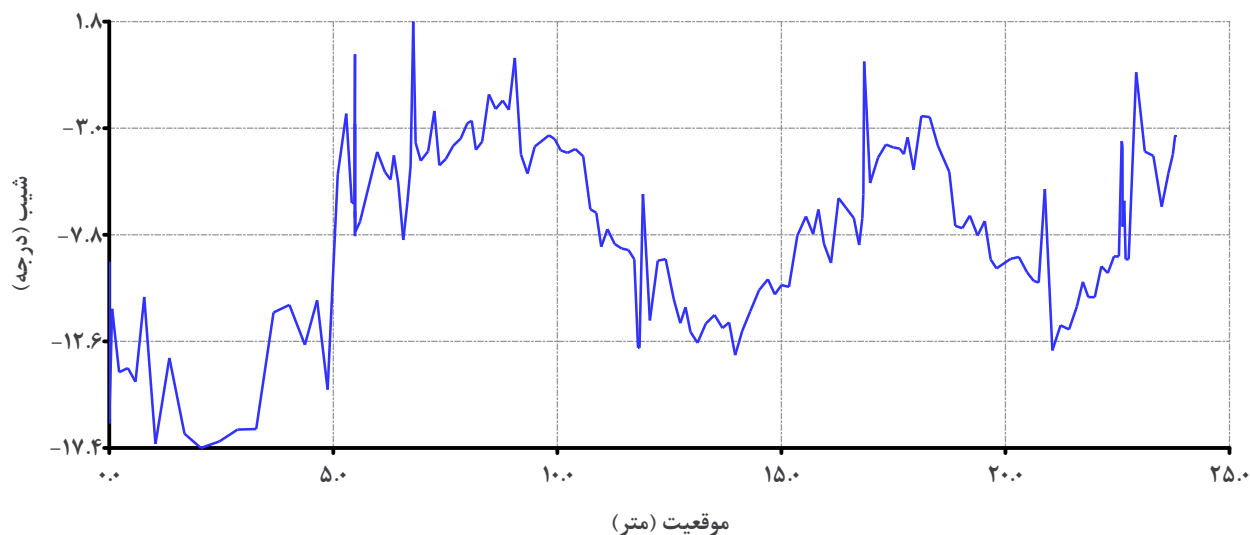

ارتفاع بر حسب موقعیت

