


 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011610500to061316020212011610	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان D/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو MH

شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر WLT درصد ۵

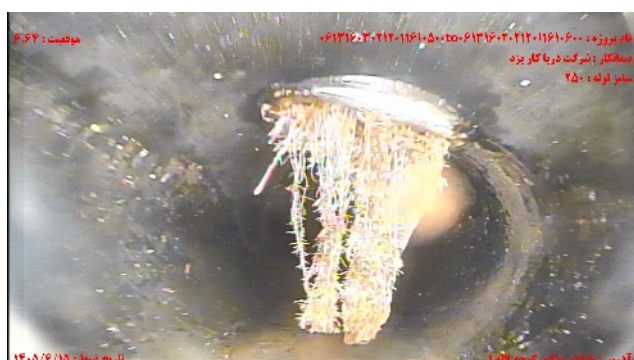

شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۶.۶۴ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX

شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۶.۹۹ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۱۰ درصد RM



شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۹.۷۹ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب CX

شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۹.۸۱ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان ۱۰ درصد RM

 شرکت دریا کاریزه			گزارش تصویری
			شرکت آب و فاضلاب تهران
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۵۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011610500to0613160202120116104	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۰۶۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در راستای جهت جریان/D	جهت حرکت



شماره تصویر ۷
 موقعیت ۲۰.۸۵
 کد CXI
 عنوان اتصال جانبی معيوب / انشعاب مهاجم - نفوذ به داخل لوله
 درصد ۱۰



شماره تصویر ۸
 موقعیت ۲۱.۲۳
 کد .SA
 عنوان پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام