



گزارش بازرسی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316030212011613400to061316020215011613300			
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر				
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-				
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قرارداد پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)								
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱								
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس								
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر								
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟		
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۵:۳۱:۵۰		بلی		
ویژگی آدمرو	آدمرو	شماره مرجع آدمرو	شماره آدمرو	عمق آدمرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدمرو				
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی				
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی				
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس				
	۴۵		۲۵۰		فاضلاب مجزا		دایروی		پلی اتیلن				
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری				
	۱۱.۲۱		۳۳.۷۹				۷.۴۲		مسیر لوله کامل طی شد				
	مسیر ویدئومتری		محل توقف ویدئومتری		دلیل توقف ویدئومتری								
	در جهت جریان		خلاف جهت جریان		۱۱.۲۱		پیمایش ناتمام به دلیل واشر آب بند						
	توضیحات		تست GainScore:۵ ; Structure Score:۵ ; ۳۴۵										

 شرکت دریا کار یزد	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۵:۳۱:۵۰	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	۳	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو انتهایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی
			۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰	۳	F	A	U
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	سال ساخت
C	A	N	D	A	۴۵	۶	۱۳۵۵
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عیوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ابعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع /آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر			۵			
۳	۰۰:۱۹	۱.۰۵		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۴	۰۰:۲۴	۱.۰۵		RM			نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۵	۰۲:۲۰	۱.۱۳		CX			اتصال جانبی معیوب /اتصال معیوب انشعاب						
۶	۰۲:۲۳	۱.۱۳		RM			نفوذ ریشه /نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %			۱۰			
۷	۰۵:۱۹	۱۱.۲۱		SR			آب بند معیوب /ورود و اثر آب بند به فضای داخل لوله-مهاجم						
۸	۰۵:۴۲	۱۱.۲۱		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						

 شرکت گرافیکی وضعیت شبکه شرکت آب و فاضلاب تهران		
نام پروژه / شماره گزارش	061316030212011613400to061316020215011613300	شماره آدمرو پایین دست
جهت حرکت	حرکت در خلاف جهت جریان / U	شماره آدمرو بالادست
طول ویدئومتری شده	۱۱.۲۱	طول ویدئومتری نشده
		۳۳.۷۹
		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰
		۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	کد	شرح عیب
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰	MH	سایر جزئیات / نقطه c, شوه ع آدمرو
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰	WLT	سرویس دهی, / تراز آب / تراز آب کدر ۵
۳	۰۰:۱۹	۱.۰۵	CX	اجرا, / اتصال, جانم, معيوب اتصال, معيوب اشعاع
۴	۰۰:۲۴	۱.۰۵	RM	سرویس دهی, / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش, سطح مقطع به میزان, ۱۰
۵	۰۲:۲۰	۱.۱۳	CX	اجرا, / اتصال, جانم, معيوب اتصال, معيوب اشعاع
۶	۰۲:۲۳	۱.۱۳	RM	سرویس دهی, / نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و کاهش, سطح مقطع به میزان, ۱۰
۷	۰۵:۱۹	۱۱.۲۱	SR	اجرا, / آب بند معيوب / آشف آب بند به فضاء, داخل, لوله-مخارج
۸	۰۵:۴۲	۱۱.۲۱	SA	سایر جزئیات / پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام

 شرکت دریا کاریز			گزارش تصویری	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	316030212011613400to061316020215011613	نام پروژه / شماره گزارش	
۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۵۰۱۱۶۱۳۳۰۰	شماره آدمرو بالا دست	حرکت در خلاف جهت جریان U/	جهت حرکت	



شماره تصویر ۱
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
نقطه ی شروع / آدمرو




شماره تصویر ۲
عنوان
موقعیت ۱۰۰ کد
تراز آب / تراز آب کدر



شماره تصویر ۳
عنوان
موقعیت ۱۰۵ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۴
عنوان
موقعیت ۱۰۵ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد ۱۰

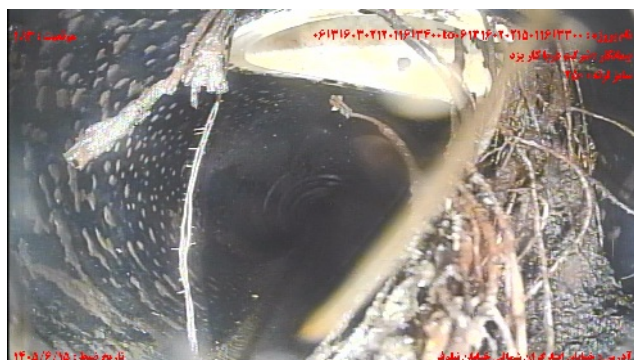

شماره تصویر ۵
عنوان
موقعیت ۱۰۱۳ کد
اتصال جانبی معيوب / اتصال معيوب انشعاب



شماره تصویر ۶
عنوان
موقعیت ۱۰۱۳ کد
نفوذ ریشه / نفوذ آبوه ریشه ها و گاهی سطح مقطع به میزان % درصد ۱۰

 گزارش تصویری شرکت آب و فاضلاب تهران		
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰ شماره آدمرو پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰ شماره آدمرو بالا دست	316030212011613400to061316020215011613 حرکت در خلاف جهت جریان/ U
نام پروژه / شماره گزارش جهت حرکت		



شماره تصویر: ۷
 موقعیت: ۱۱.۲۱
 کد: SR
 عنوان: آب بند معيوب/ورود و اشر آب بند به فضای داخل لوله-مهاجم

شماره تصویر: ۸
 موقعیت: ۱۱.۲۱
 کد: .SA
 عنوان: پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام



شرکت دریا کار یزد


گزارش شیب

شرکت آب و فاضلاب تهران

۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو بالادست	061316030212011613400to061316020215011613300	نام پروژه / شماره گزارش
۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	شماره آدمرو پایین دست	حرکت در خلاف جهت جریان / U	جهت حرکت
۷.۴۲	شیب متوسط لوله (ساخته شده)		شیب متوسط لوله (طراحی شده)

شیب متوسط اندازه گیری شده ۷.۴۲ %

شیب بر حسب موقعیت

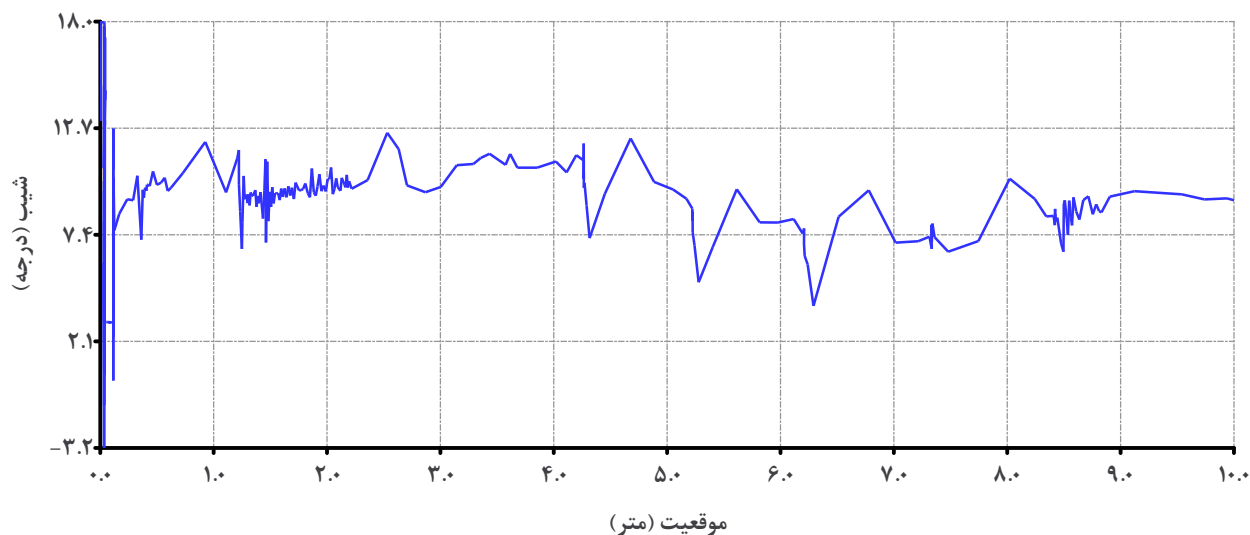

ارتفاع بر حسب موقعیت

